

Inspeksjon for Roald Småbåtforening

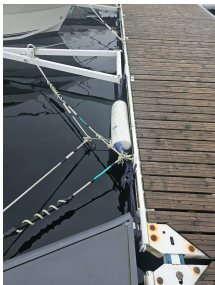
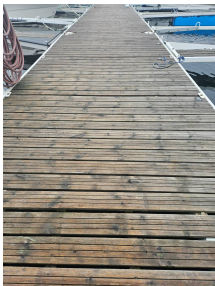
Utført av Vik Ørsta AS 11.11.2025

Anlegg Stål

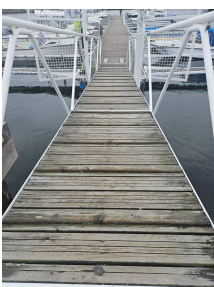
Pir B



FORKLARING TILSTANDSGRAD	
Tilstandsgrad 0 (TG0)	Ingen feil eller mangler. Kommentar.
Tilstandsgrad 1 (TG1)	Mindre/moderate avvik. Utbedres eller følges opp ved neste kontroll/service.
Tilstandsgrad 2 (TG2)	Vesentlige avvik. Må utbedres. Slitasje/skade som kan føre til alvorlige funksjonsfeil.
Tilstandsgrad 3 (TG3)	Alvorlige funksjonsfeil. Må utbedres.

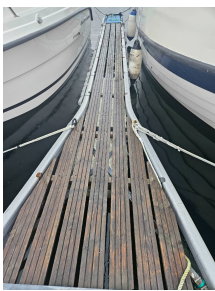
Stålbrygger					
Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Bryggekoblinger	Bryggekoblinger høyre side mellom brygge 5 og 6 og mellom brygge 6 og 7	Kontrollert, det er registrert stor slitasje i bolter og i innfestninger av bryggekoblinger anbefaler å bytte disse to koblingene.		☐	TG1
Fendring	Div	Kontrollert, det er montert en type baufender, av diverse kvalitet.		☐	TG0
Ankerkjetting/ landfeste/ trimming	Generelt	Kontrollert, forankring ser bra ut.		☐	TG0
Forankringsfester	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Pontonger	Generelt	Kontrollert, det er registrert noe lavflytehode på deler av bryggepiren. Dette er delvis justert opp med ekstra flyteelement under utriggermateriell.		☐	TG1
Toppdekke	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Generell konstruksjon	Generelt	Kontrollert, det er registrert at anleggspiren ligger i bue i ytterste enden. Det er også registrert konstruksjonsskade på brygge nummer 6		☐	TG2

Landgang

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Entreplate	Øvre del av landgangen	Kontrollert		☐	TG0
Landgangshjul/ glideklosser/ skinner	Nedre del av landgang	Kontrollert		☐	TG0
Landgangsbolt/ Mutter	Land fundament	Kontrollert		☐	TG0
Toppdekke	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Sikring av landgang	Mellom Brygge 1 og nedre del av landgang	Det er ikke montert sikring av lang gang		☐	TG0
Generell Konstruksjon	Generelt	Kontrollert		☐	TG0

Utriggere og bommer

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Fendring	Generelt	Kontrollert, det meste av fendring ser helt og greit ut.		☐	TG0
Pullerter	Nummer 9 venstre.	Kontrollert, mangler en fortøynigspullert		☐	TG1

					
Hengsler og innfesting	Nr.3 venstre	Kontrollert, her var festebolter løsnet vi etter strammet disse.		☐	TG1
Pontonger	Generelt	Kontrollert, det ser generelt bra ut med alle punkter bortsett fra tilleggsmonterte ekstrakontonger, disse er åpne og det er fare for forurensning av miljø. Disse bør byttes ut til lukkede pontonger		☐	TG1
Toppdekke	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Generell Konstruksjon	Generelt	Kontrollert, noen av utringerne har fått kraftig rustangrep i konstruksjon, disse bør vi følge med på.		☐	TG1

Tilleggsutstyr

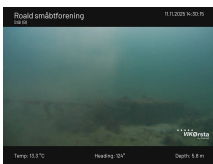
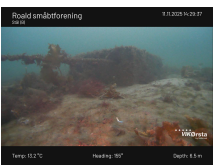
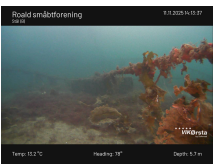
Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Livbøyer	På land kommer ved marinaen	Kontrollert		☐	TG0
Rednings- og badestiger	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Strømsøyler	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Vannposter og -slanger	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Brannslukningsutstyr	Generelt	Det er ikke funnet montert brannslukningsapparat på marineanlegget. Dette er noe vi anbefaler å ha tilgjengelig.		☐	TG0

Utstyrsbegrensinger

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Lengd uttrigger min	Generelt	Kontrollert		☐	

80% av båtlengd					TG0
Korrekt fortøyning	Generelt	Kontrollert, her er et eksempel på det vi mener er for dårlig fortøyd båt. Her var det kun forankringstau i bauen av båten		☐	TG2
Korrekt fortøyning	Generelt	Her har vi to eksempler på relativt godt fornøyde båter. Men vi skulle gjerne likt å sett strekk avlastere på fortøyningstau.			TG1
Korrekt fortøyning	Generelt	Ha et eksempel på det vi mener er to godt fortøyde båter.			TG0

Inspeksjon Under Vann

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Moringer / Forankringer	Generelt	Kontrollert, moringer låg som de skulle, godt ned i sjøbunnen.		☐	TG0
Moringer / Forankringer	Generelt	Moringer ligger som det skal.			TG0
Moringer / Forankringer	Generelt	Kontrollert			TG0
Kjetting / Tau	Generelt	Kontrollert, litt kaos med forankringstau, gammelt tau bør fjernes.		☐	TG0

Signatur

Inspeksjonen er utført av:	CØ og AB	Signatur:
Dato fullført:	11.11.2025	